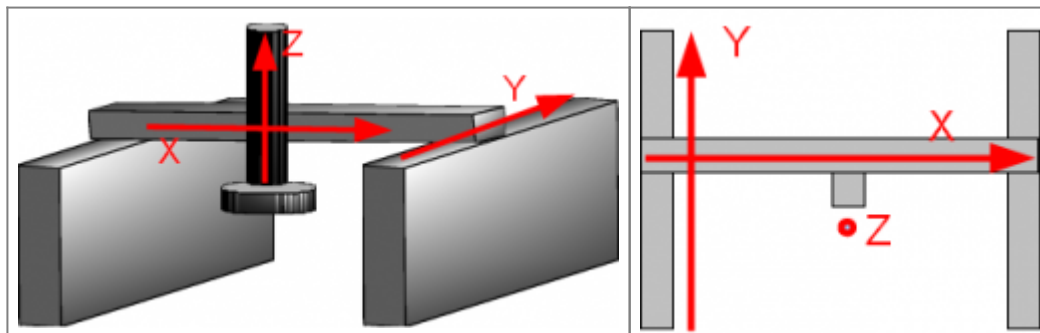


Índice

MDO_mdu_p1k31f-020: Manuale operatore	3
1. Informazioni	3
1.1 Release	3
1.1.1 Specificazioni	3
2. Caratteristiche generali	4
2.1 Descrizione	4
2.2 Lavorazioni	4
3. Hardware	4
3.1 Strumento J1-K31-FI30	4
4. HMI	6
4.1 Simboli e tasti	6
4.1.1 Tasti funzione e LED	6
4.1.2 Simboli e tasti	6
4.2 Navigazione tra le pagine	7
4.3 Pagina principale	9
4.3.1 Simbologia	9
4.4 Dati macchina	11
4.5 Lista delle lastre	12
4.6 Copia di una lastra	13
4.7 Programmazione di una lastra	14
4.7.1 Lavorazioni disponibili	15
4.7.2 Pagina di conferma modifiche	16
5. Diagnostica	17
5.1 CPU DATA	17
5.2 Ingressi digitali	17
5.3 Uscite digitali	17
5.4 Conteggi encoder	18
5.5 Uscite analogiche	18
5.6 Ingressi analogici	18
5.7 Controllo touch	18
6. Media Save/Recall data	18
7. Allarmi	19
7.1 LISTA ALLARMI	19
7.2 Storico allarmi	20
8. Assistenza	21
Riparazione	21
Spedizione	21

MDO_mdu_p1k31f-020: Manuale operatore



1. Informazioni

1.1 Release



Quality in Electronic
Manufacturing

Documento:	mdu_mdu_p1k31f-020		
Descrizione:	Manuale dell'operatore mdu_p1k31f-020		
Redattore:	Omar Sbalchiero		
Approvatore	Gabriele Bazzi		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1k31/mdu_p1k31f-020/mdo_mdu_p1k31f-020		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale		06/09/2019
02	Modifiche grafiche e restiling		13/05/2021

1.1.1 Specificazioni

I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.

QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.

Marchi registrati :

- QEM® è un marchio registrato.

2. Caratteristiche generali

2.1 Descrizione

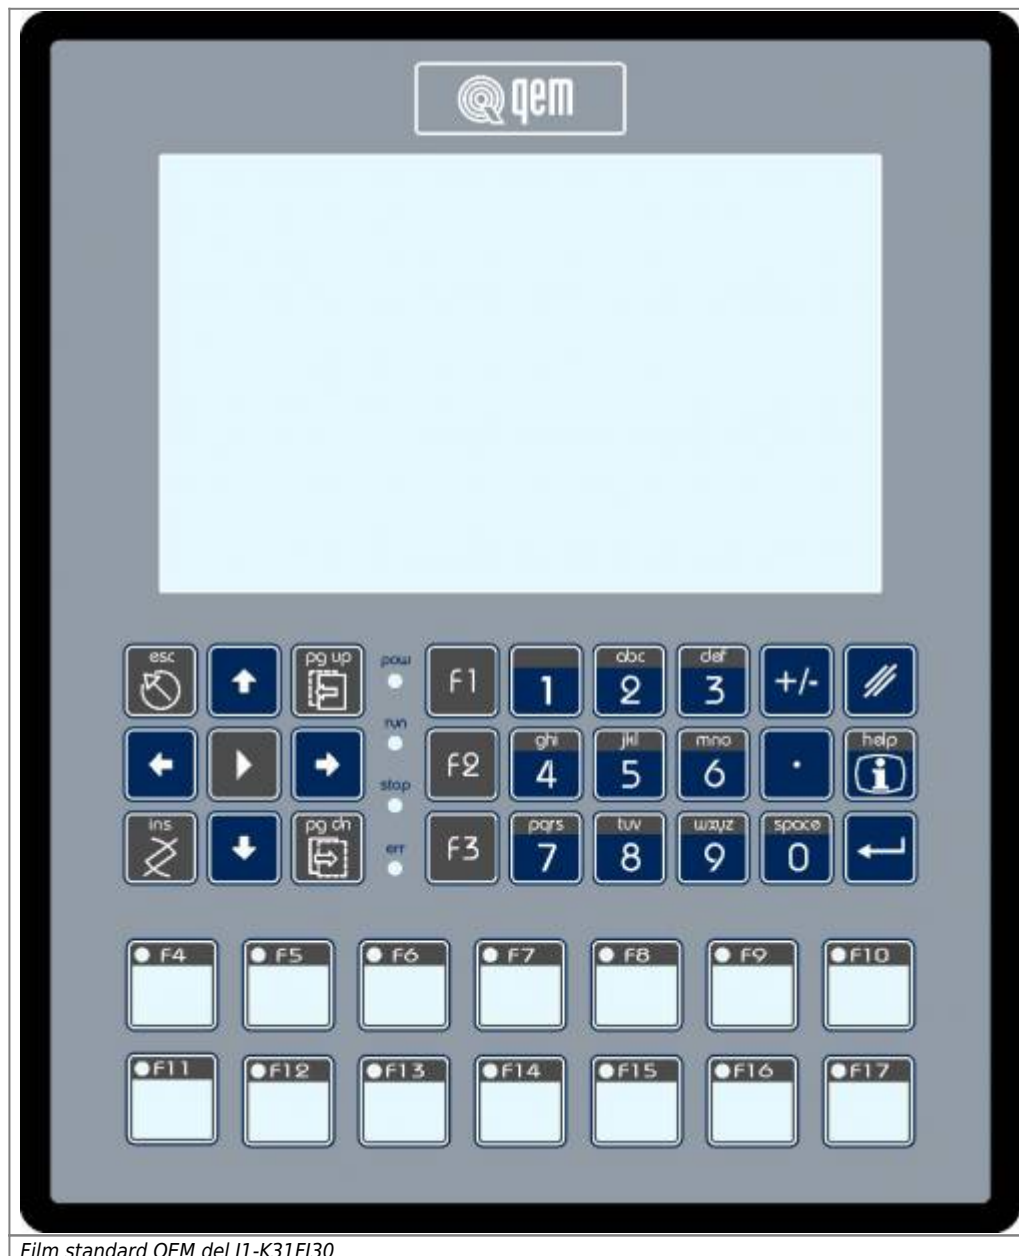
Lo strumento *J1-K31-Fi30* con il software applicativo *mdu_p1k31f-020*, è idoneo per automatizzare una macchina tipo: **“lucidatrice monotesta”**.

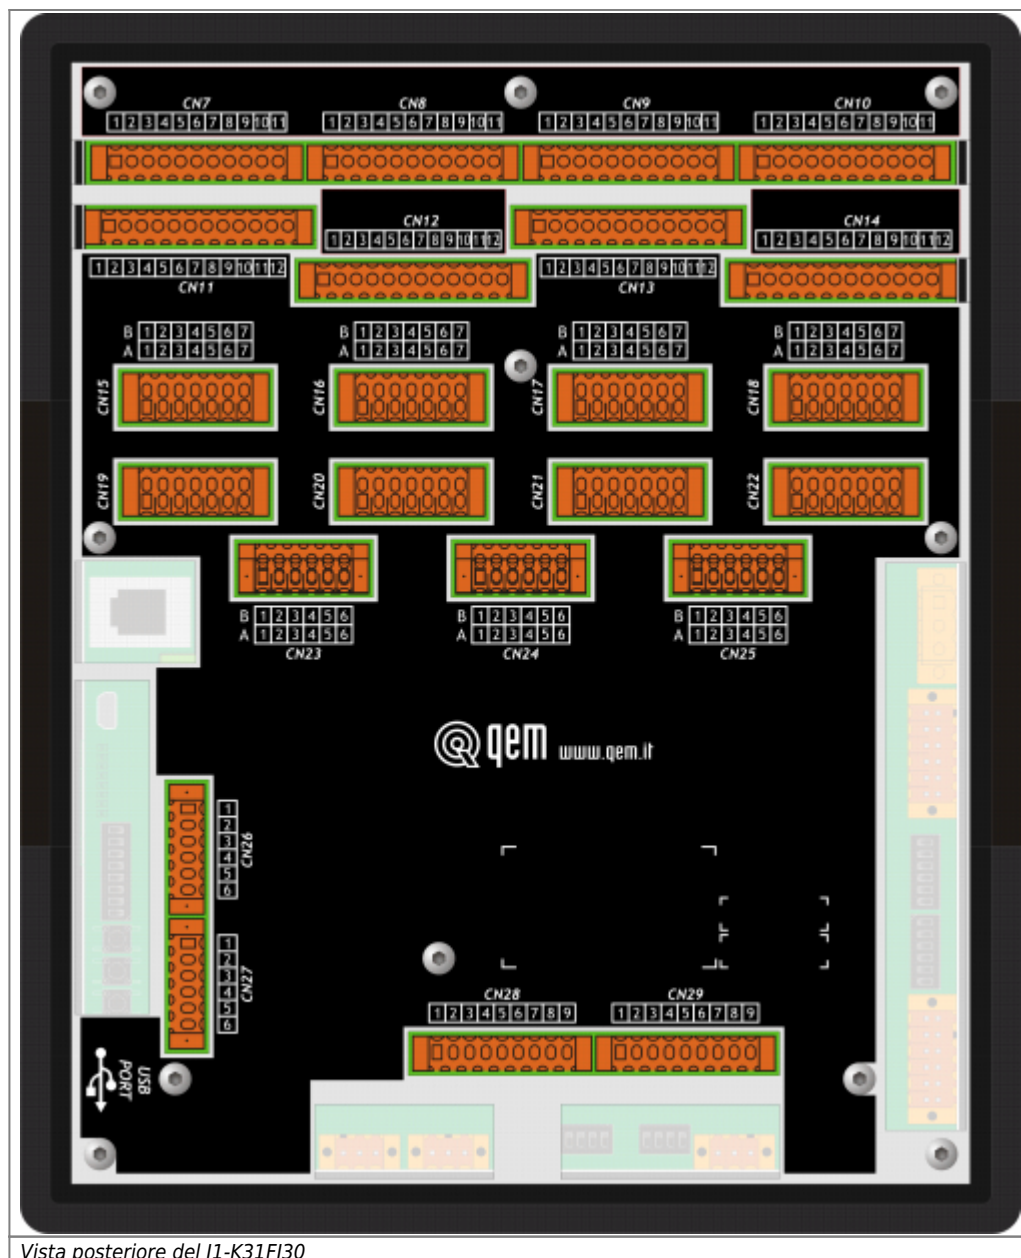
2.2 Lavorazioni

- Lungo il bordo
- Greca orizzontale
- Greca verticale
- Greca mista
- Zig-zag orizzontale
- Zig-zag verticale

3. Hardware

3.1 Strumento J1-K31-Fi30





Vista posteriore del J1-K31FI30

4. HMI

4.1 Simboli e tasti

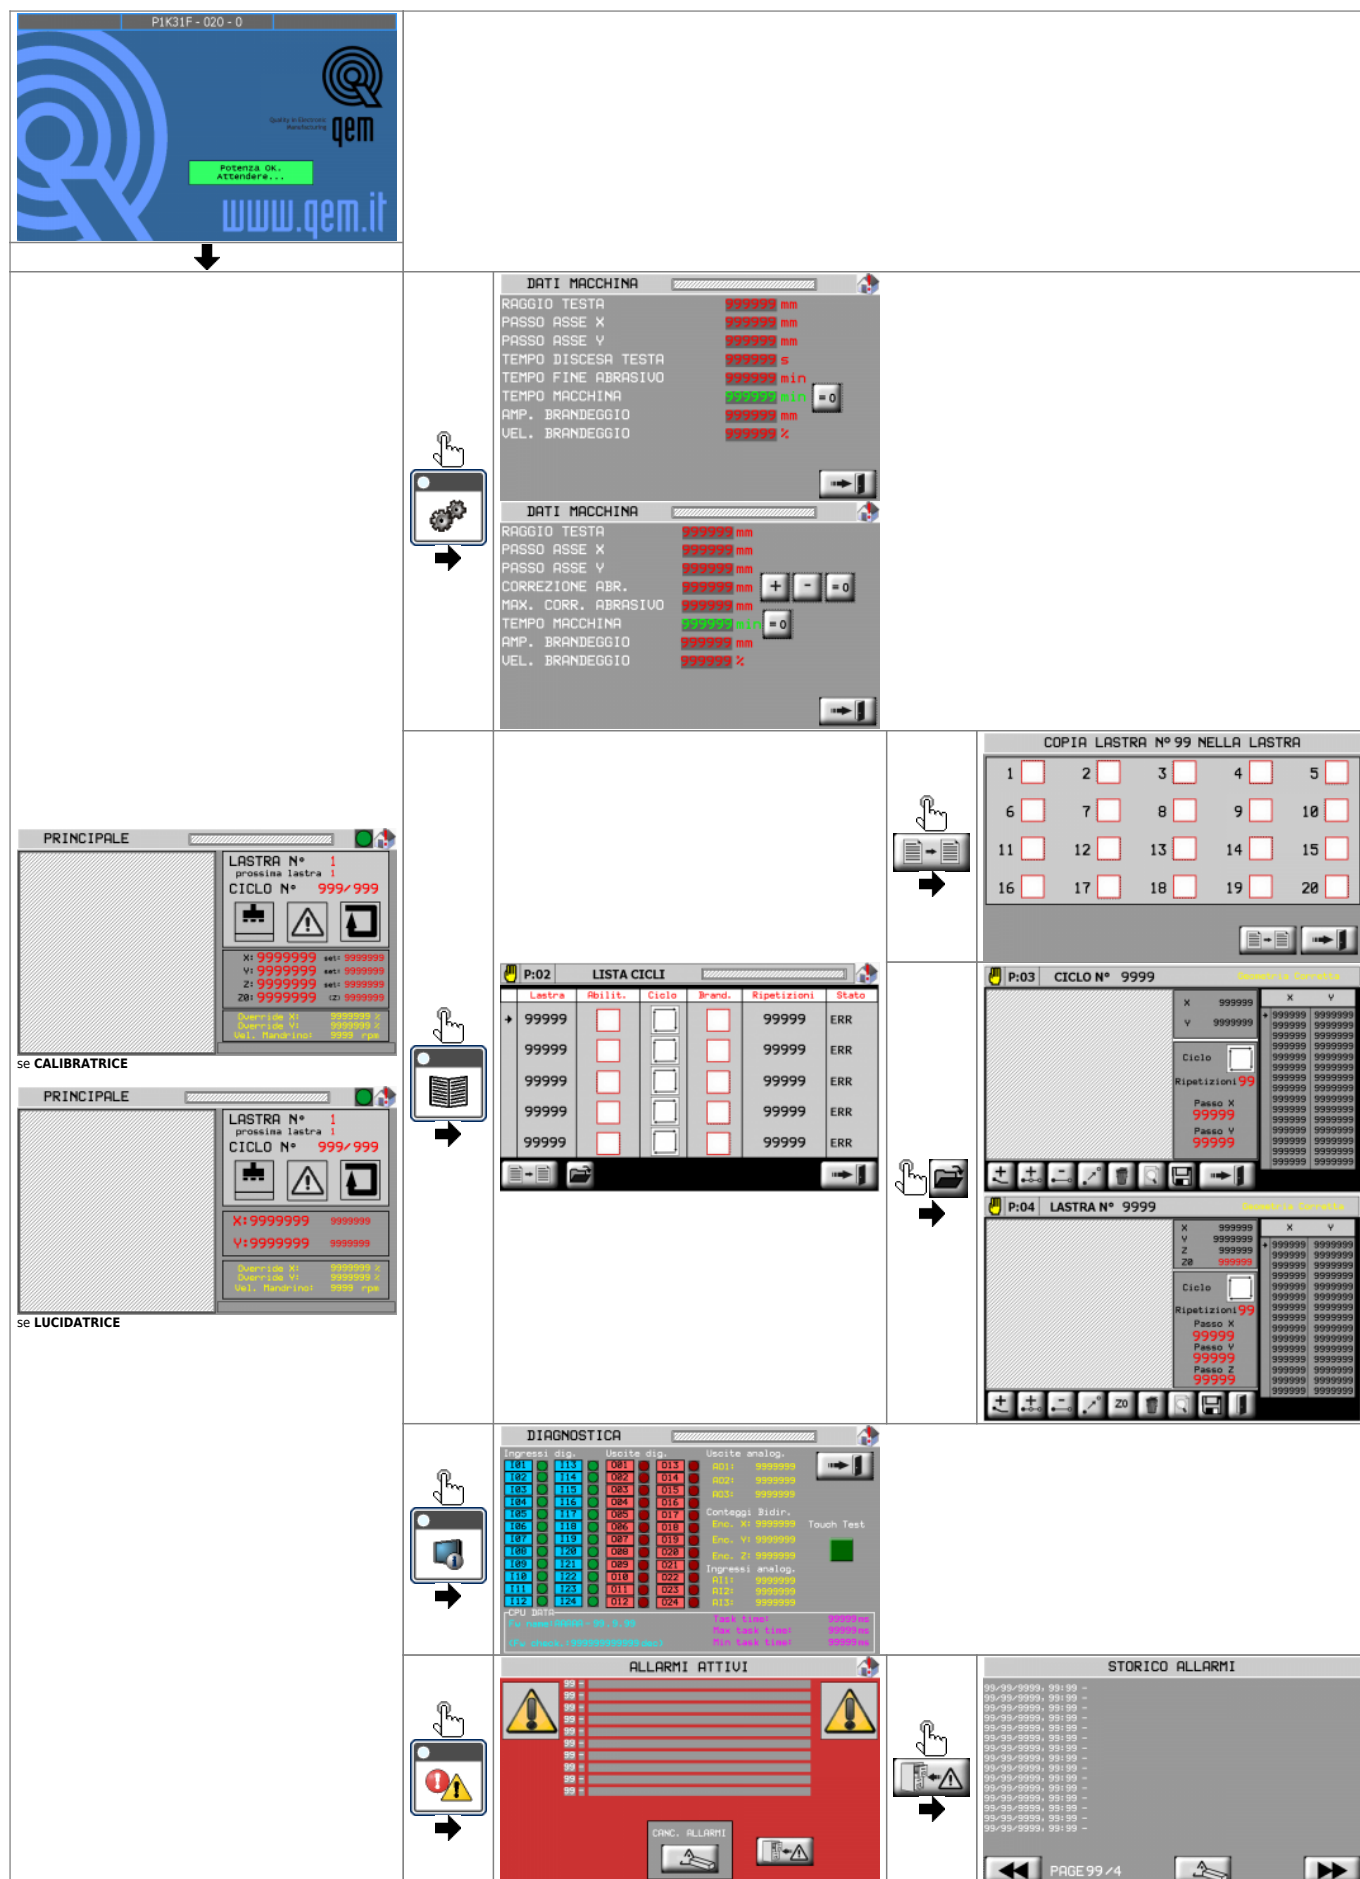
4.1.1 Tasti funzione e LED

Tasto	Icona	Funzione	Led	Tasto	Icona	Funzione	Led
F4		Lista lastre	-	F8	-	Pagina reset lavorazione	-
F5		Diagnostica	-	F9		Pagina allarmi	-
F6		Dati macchina	-	F10		Pagina principale	-
F7	-	Homing	-				

4.1.2 Simboli e tasti

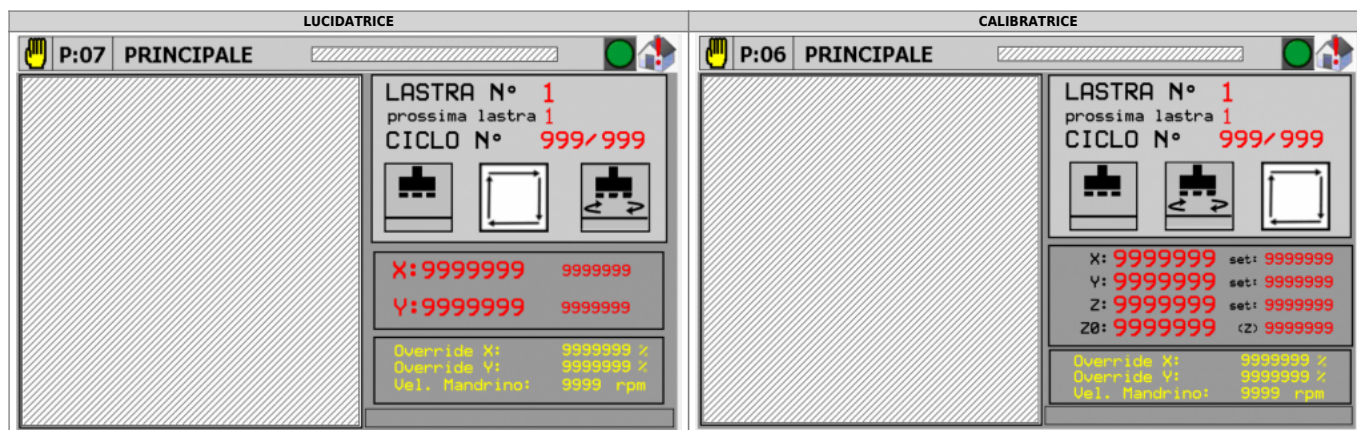
Tasto	Descrizione	-----	Simboli barra superiore	Descrizione	
	Premere per confermare			Homing non eseguito	
	Selezione/Scelta			Homing in esecuzione	
	Pagina principale			Homing eseguito	
	Elimina			Macchina attiva	
	Copia			Macchina ferma	
	Salva			Indicatore del livello di consumo abrasivo	
				Stato macchina: allarme	
				Stato macchina: automatico ON	
				Stato macchina: automatico OFF	
				Stato macchina: manuale	
			P:	Numero pagina attuale	

4.2 Navigazione tra le pagine

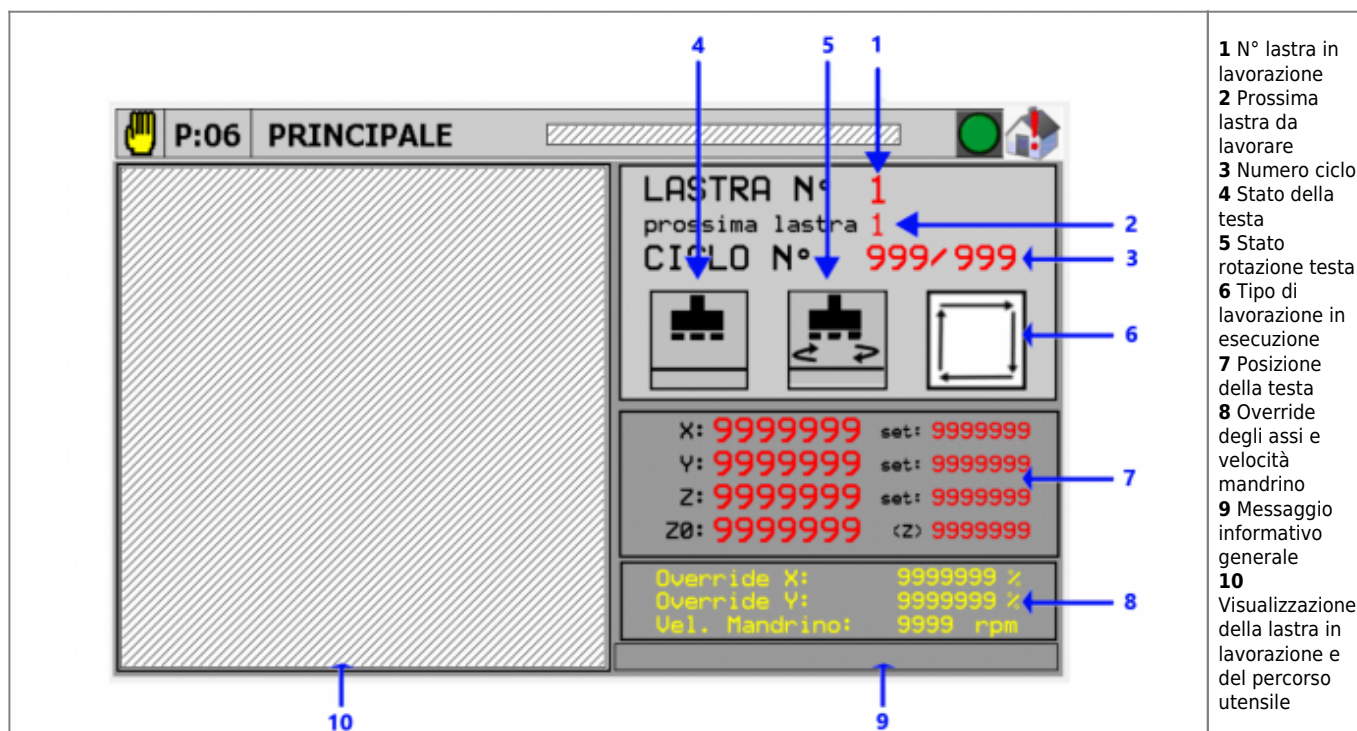


4.3 Pagina principale



4.3.1 Simbologia



 
 
 
 
4.3.1.1 Stato della testa

	Posizione alta
	In discesa
	In salita
	Posizione bassa

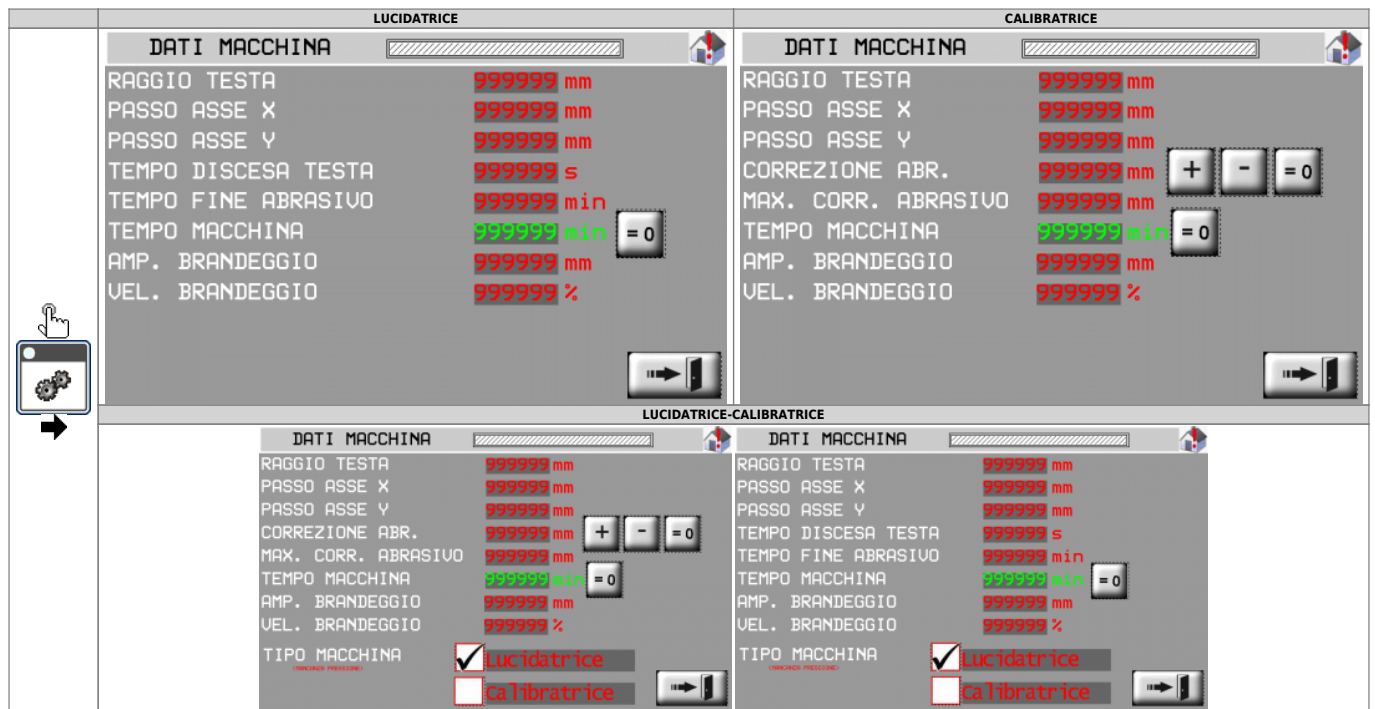
4.3.1.2 Stato rotazione testa

	Rotazione OFF
	Rotazione ON

4.3.1.3 Tipo di lavorazione

 
 
 
	Lungo il bordo
	Greca orizzontale
	Greca verticale
	Greca mista
	Zig-zag orizzontale
	Zig-zag verticale

4.4 Dati macchina

 


The image shows a graphical user interface for configuring machine parameters. It is divided into four main sections:

- LUCIDATRICE DATI MACCHINA:** Displays parameters for the grinding machine, including RAGGIO TESTA, PASSO ASSE X, PASSO ASSE Y, TEMPO DISCESA TESTA, TEMPO FINE ABRASIVO, TEMPO MACCHINA, AMP. BRANDEGGIO, and VEL. BRANDEGGIO. A '0' button is next to TEMPO MACCHINA.
- CALIBRATRICE DATI MACCHINA:** Displays parameters for the calibration machine, including RAGGIO TESTA, PASSO ASSE X, PASSO ASSE Y, CORREZIONE ABR., MAX. CORR. ABRASIVO, TEMPO MACCHINA, AMP. BRANDEGGIO, and VEL. BRANDEGGIO. Buttons for '+', '-', and '= 0' are next to CORREZIONE ABR. and MAX. CORR. ABRASIVO. A '0' button is next to TEMPO MACCHINA.
- LUCIDATRICE-CALIBRATRICE DATI MACCHINA (Left):** Displays parameters for both machines. It includes the same parameters as the top sections, plus a '0' button for TEMPO MACCHINA. At the bottom, there are checkboxes for 'TIPO MACCHINA' with 'Lucidatrice' checked and 'Calibratrice' unchecked.
- LUCIDATRICE-CALIBRATRICE DATI MACCHINA (Right):** Similar to the left sub-panel, but with 'Calibratrice' checked and 'Lucidatrice' unchecked.

Nome parametro	Unità di misura	Descrizione
RAGGIO TESTA	mm	Raggio dell'utensile.
PASSO ASSE X	mm	Passo di default asse X.
PASSO ASSE Y	mm	Passo di default asse Y.
per LUCIDATRICE		
TEMPO DISCESA TESTA	s	Tempo massimo discesa testa (genera un allarme di timeout discesa).
TEMPO FINE ABRASIVO	min	Tempo massimo di utilizzo dell'utensile. Fare riferimento all'indicazione dello stato consumo abrasivo.
per CALIBRATRICE		
CORREZIONE ABRASIVO	mm	Correzione del consumo dell'abrasivo sull'attuale posizione della testa.  Agire su  e  per variare il valore e  per azzerarlo.
MAX CORREZIONE ABRASIVO	mm	Spessore massimo dell'abrasivo di un utensile. Fare riferimento all'indicazione dello stato consumo abrasivo posto in alto sulla pagina.
per LUCIDATRICE/CALIBRATRICE		
TEMPO MACCHINA	min	Tempo di utilizzo della macchina nello stato di automatico ON con il mandrino acceso. Per azzerare premere 
AMPIEZZA BRANDEGGIO	mm	Spostamento a zig-zag della testa lungo il percorso.
VELOCITA' BRANDEGGIO	%	Percentuale di velocità rispetto alla massima, usata per il brandeggio. 1 = 100%
TIPO MACCHINA	-	Se in setup è impostato LUCIDATRICE-CALIBRATRICE, è possibile selezionare il tipo di macchina.

4.5 Lista delle lastre

 	LISTA LASTRE 						
		Lastra	Abilit.	Ciclo	Brand.	Ripetizioni	Stato
	→	99999				99999	ERR
		99999				99999	ERR
		99999				99999	ERR
		99999				99999	ERR
		99999				99999	ERR
 							
	Scorre verso l'alto la lista			pg up 	Pagina precedente		
	Scorre verso il basso la lista			pg dn 	Pagina seguente		
	Pagina di copia della lastra				Programmazione della lastra. Accessibile solo se la macchina è nello stato di manuale e senza allarmi.		
Lastra	Numero lastra			Abilit	Abilitazione lastra		
Ciclo	Tipo di lavorazione impostata nel programma			Brand	Attivazione brandeggio. Tenere sempre attivo. Attivo con segno		
Ripetizioni	Numero di ripetizioni impostate nel programma			Stato	Stato della lastra: - ERR : Errore nella geometria (punti sovrapposti) - ??? : Geometria non definita - OK(!) : Geometria definita ma senza simulazione della lavorazione ¹⁾ - OK : Geometria definita e simulazione della lavorazione eseguita ²⁾		

^{1), 2)} Abilitazione della lastra disponibile. Attiva con segno 

4.6 Copia di una lastra

COPIA LASTRA N° 99 NELLA LASTRA	
1 ☐	2 ☐
3 ☐	4 ☐
5 ☐	6 ☐
7 ☐	8 ☐
9 ☐	10 ☐
11 ☐	12 ☐
13 ☐	14 ☐
15 ☐	16 ☐
17 ☐	18 ☐
19 ☐	20 ☐




☒	Mettere la spunta di selezione sulla lastra di destinazione (n° 20).
	Conferma la copia.
	Annulla l'operazione e ritorna alla pagina precedente.

4.7 Programmazione di una lastra

LUCIDATRICE

LAISTRA N° 9999

Geometria Corretta

X	999999
Y	999999
Ciclo	
Ripetizioni	99
Passo X	999999
Passo Y	999999

X	Y
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999

CALIBRATRICE

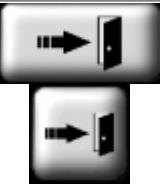
LAISTRA N° 9999

Geometria Corretta

X	999999
Y	999999
Z	999999
Z0	999999
Ciclo	
Ripetizioni	99
Passo X	999999
Passo Y	999999
Passo Z	999999

X	Y
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999
999999	999999

	Autoapprende la posizione attuale come prossimo vertice della geometria
	Autoapprende la posizione attuale come vertice precedente
	Premuto per 3 secondi cancella il vertice indicato nella lista
	Premuto per 3 secondi sovrascrive l'attuale posizione al vertice indicato nella lista
	Autoapprende la quota di zero della lastra (solo per CALIBRATRICE)

	Premuto per 5 secondi resetta la lastra (ripristino della condizione di default e cancellazione di tutti i punti precedentemente appresi)
	Visualizza l'anteprima della lavorazione (percorso indicato con un tratto di dimensioni pari all'utensile)
	Salva la geometria
	Esce dalla pagina
	Scorre verso l'alto il punto selezionato sulla lista
	Scorre verso il basso il punto selezionato sulla lista



L'apprendimento di due soli vertici opposti in una diagonale, verrà interpretata come una lastra rettangolare.



L'anteprima NON rispetta le reali velocità di lavorazione. Questa operazione permette di portare la lastra dallo stato **OK(!)** allo stato **OK**.

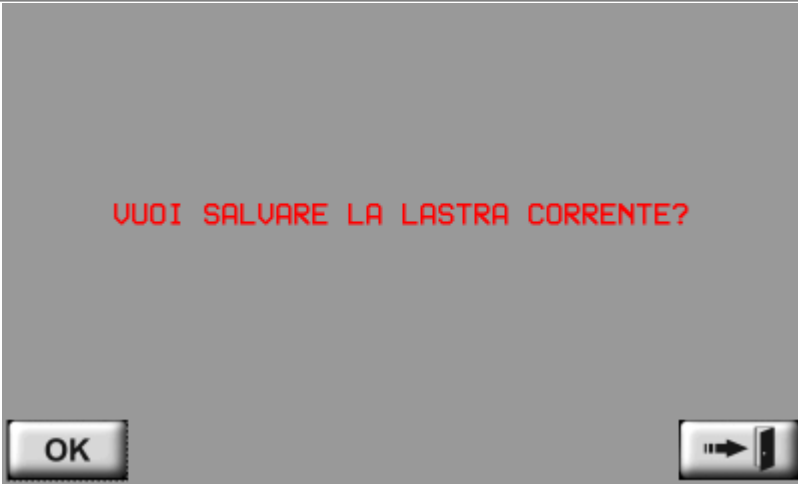
 


E' possibile eseguire l'anteprima solo con la geometria definita e senza errori.

4.7.1 Lavorazioni disponibili

CICLO		: Lungo il bordo
		: Greca orizzontale
		: Greca verticale
		: Greca mista
		: Zig-zag orizzontale
		: Zig-zag verticale
RIPETIZIONI	Numero di ripetizioni della lavorazione	
PASSO X	Passo di lavorazione per l'asse X	
PASSO Y	Passo di lavorazione per l'asse Y	
PASSO Z	Passo di lavorazione per l'asse Z (solo per macchina CALIBRATRICE)	

4.7.2 Pagina di conferma modifiche

	
	Esce dalla pagina e salva le modifiche
	Esce dalla pagina senza confermare le modifiche

5. Diagnostica

DIAGNOSTICA

Ingressi dig.		Uscite dig.		Uscite analog.	
I01	I13	O01	O13	A01:	9999999
I02	I14	O02	O14	A02:	9999999
I03	I15	O03	O15	A03:	9999999
I04	I16	O04	O16		
I05	I17	O05	O17	Conteggi Bidir.	
I06	I18	O06	O18	Enc. X:	9999999
I07	I19	O07	O19	Enc. Y:	9999999
I08	I20	O08	O20	Enc. Z:	9999999
I09	I21	O09	O21	Ingressi analog.	
I10	I22	O10	O22	AI1:	9999999
I11	I23	O11	O23	AI2:	9999999
I12	I24	O12	O24	AI3:	9999999

CPU DATA
 Fw name:AAAAA - 99.9.99
 (Fw check.:999999999999 dec)

Task time: 99999ms
 Max task time: 99999ms
 Min task time: 99999ms

Touch Test

5.1 CPU DATA

CPU DATA	Task time:	99999ms	Fw name : codice firmware e relativo checksum Task time : tempo medio del ciclo CPU Max task time e Min task time limiti registrati
Fw name:AAAAA - 99.9.99	Max task time:	99999ms	
(Fw check.:999999999999 dec)	Min task time:	99999ms	

5.2 Ingressi digitali

Ingressi dig.	
I01	I13
I02	I14
I03	I15
I04	I16
I05	I17
I06	I18
I07	I19
I08	I20
I09	I21
I10	I22
I11	I23
I12	I24

Stato degli ingressi digitali

= OFF
 = ON

5.3 Uscite digitali

Uscite dig.	
O01	O13
O02	O14
O03	O15
O04	O16
O05	O17
O06	O18
O07	O19
O08	O20
O09	O21
O10	O22
O11	O23
O12	O24

Stato delle uscite digitali

= OFF
 = ON

5.4 Conteggi encoder

Conteggi Bidir. Enc. X: 9999999 Enc. Y: 9999999 Enc. Z: 9999999	Posizione assi
--	----------------

5.5 Uscite analogiche

Uscite analog. AO1: 9999999 AO2: 9999999 AO3: 9999999	Tensione uscite analogiche
--	----------------------------

5.6 Ingressi analogici

Ingressi analog. AI1: 9999999 AI2: 9999999 AI3: 9999999	Lettura ingressi analogici
--	----------------------------

5.7 Controllo touch

Touch Test 	Test del touch-screen
--	-----------------------

6. Media Save/Recall data

Per le operazioni di backup si rimanda al manuale del [J1-K31](#).

7. Allarmi



7.1 LISTA ALLARMI

Allarme	Descrizione	Risoluzione
Ausiliari OFF / Termico Testa	I04 = ON	Controllare lo stato degli ausiliari / termico della testa.
Stop motore testa	I05 = OFF in automatico	Controllare i collegamenti o lo stato del motore.
FC Asse X avanti	I10 = OFF	Spostare l'asse dal finecorsa. Controllare il finecorsa o i collegamenti.
FC Asse X indietro	I09 = OFF	
FC Asse Y avanti	I11 = OFF	
FC Asse Y indietro	I12 = OFF	Controllare i collegamenti o il tubo dell'acqua.
Flussostato acqua	I16 = OFF con EV acqua attiva	
Mancanza aria	I24 = OFF	
Testa ferma	Non rilevati sufficienti impulsi encoder	Controllare gli encoder.
Discostamento dalla traiettoria	Differenza della traiettoria superiore al consentito.	Controllare i collegamenti e la taratura dei motori.
Rottura Encoder	Il conteggio encoder non funziona	Controllare i collegamenti o lo stato dell'encoder.
Errore nella salita della testa	Timeout salita della testa	Controllare il movimento verso l'alto della testa.
Errore nella discesa della testa	Timeout discesa della testa	Controllare il movimento verso il basso della testa.
FC Asse Z Salita	I13 = OFF	Spostare l'asse dal finecorsa. Controllare il finecorsa o i collegamenti.
FC Asse Z Discesa	I14 = OFF	
Asse Z in movimento	Differenza della traiettoria superiore al consentito.	Controllare i collegamenti e la taratura dei motori.
Ponte sollevato / Fine abrasivo	I15 = OFF	Controllare il livello dell'abrasivo / i collegamenti.

7.2 Storico allarmi

Visualizzazione degli ultimi 60 allarmi a gruppi di 15. Per ogni allarme sono presenti la data e l'ora di inserimento

 Storico allarmi		
	 x 5 sec.	Cancellazione dello storico allarmi.
	 o	Scorrono avanti e indietro le pagine.

8. Assistenza

Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

	
Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT	Se il problema persiste, compila il "Modulo richiesta assistenza" nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema.

Riparazione

Per poterVi fornire un servizio efficiente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui [riportate](#)

Spedizione

Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.

		
Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto.	Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri...).	Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.