#### Richiesta di assistenza

# **Sommario**


Appendice FC Asse X con Strumento MC235.09 Richiesta di assistenza	3 3	
		Riparazione
		Enadiziono

### **Appendice**

#### FC Asse X con Strumento MC235.09

#### Richiesta di assistenza

Per poterVi fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del Vostro aiuto.

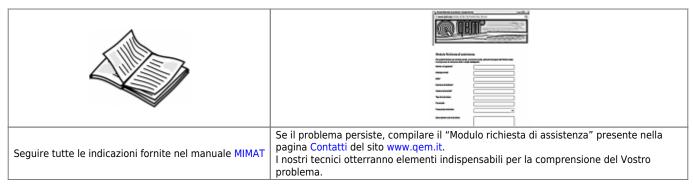


## **Riparazione**

Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate

### **Spedizione**

Si raccomanda di imballare lo strumento con materiali che riescano ad ammortizzare eventuali cadute.

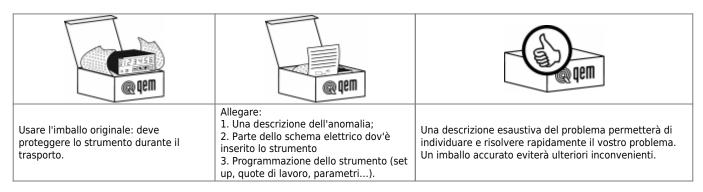

Documento generato automaticamente da Qem Wiki - https://wiki.qem.it/

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.