Sommario

Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche.
Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento

.

@cnna@	Morsetto	Simbolo	Descrizione		Indirizzo	
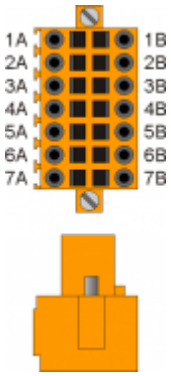	1A		Uscita +24V dc[1]			
	2A	PHA1	Fase A	Conteggio 1 PNP / Push-Pull[2]	2.INP17	2.CNT01
	3A	PHB1	Fase B		2.INP18	
	4A	Z1	Z		1.INT01	
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio			
	6A	0V				
	7A	0V				
	1B		Uscita +24V dc[3]			
	2B	PHA1+	+ PHA	Conteggio 1 Line Driver	2.INP17	2.CNT01
	3B	PHB1+	+ PHB		2.INP18	
	4B	Z1+	+ Z		1.INT01	
	5B	PHA1-	- PHA			
	6B	PHB1-	- PHB			
	7B	Z1-	- Z			

[1], [3] Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.
[2] **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull**:
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

@cnnb@	Morsetto	Simbolo	Descrizione		Indirizzo	
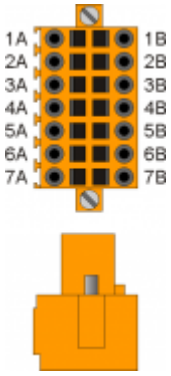	1A		Uscita +24V dc[1]			
	2A	PHA2	Fase A	Conteggio 2 PNP / Push-Pull[2]	2.INP19	2.CNT02
	3A	PHB2	Fase B		2.INP20	
	4A	Z2	Z		1.INT02	
	5A	0V	Comune degli ingressi di conteggio			
	6A	0V				
	7A	0V				
	1B		Uscita +24V dc[3]			
	2B	PHA2+	+ PHA	Conteggio 2 Line Driver	2.INP19	2.CNT02
	3B	PHB2+	+ PHB		2.INP20	
	4B	Z2+	+ Z		1.INT02	
	5B	PHA2-	- PHA			
	6B	PHB2-	- PHB			
	7B	Z2-	- Z			

[1], [3] Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.
[2] **Configurazione conteggio di tipo PNP/Push-Pull**:
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.